FRIGO PO

STAZIONE PROFESSIONALE PER IL TAGLIO E LA SALDATURA DI GUARNIZIONI

AIR COMPRESSOR SET
(6 BAR)

OPTIONAL

SALDATRICE
GUARNIZIONI
220V / 50 Hz

cm 189x151x125 (h)

TAGLIERINA A 45°
PER GUARNIZIONI
380V / 3 / 50 Hz

cm 50x50x96 (h)

Questa macchina
taglia a 45°
le guarnizioni

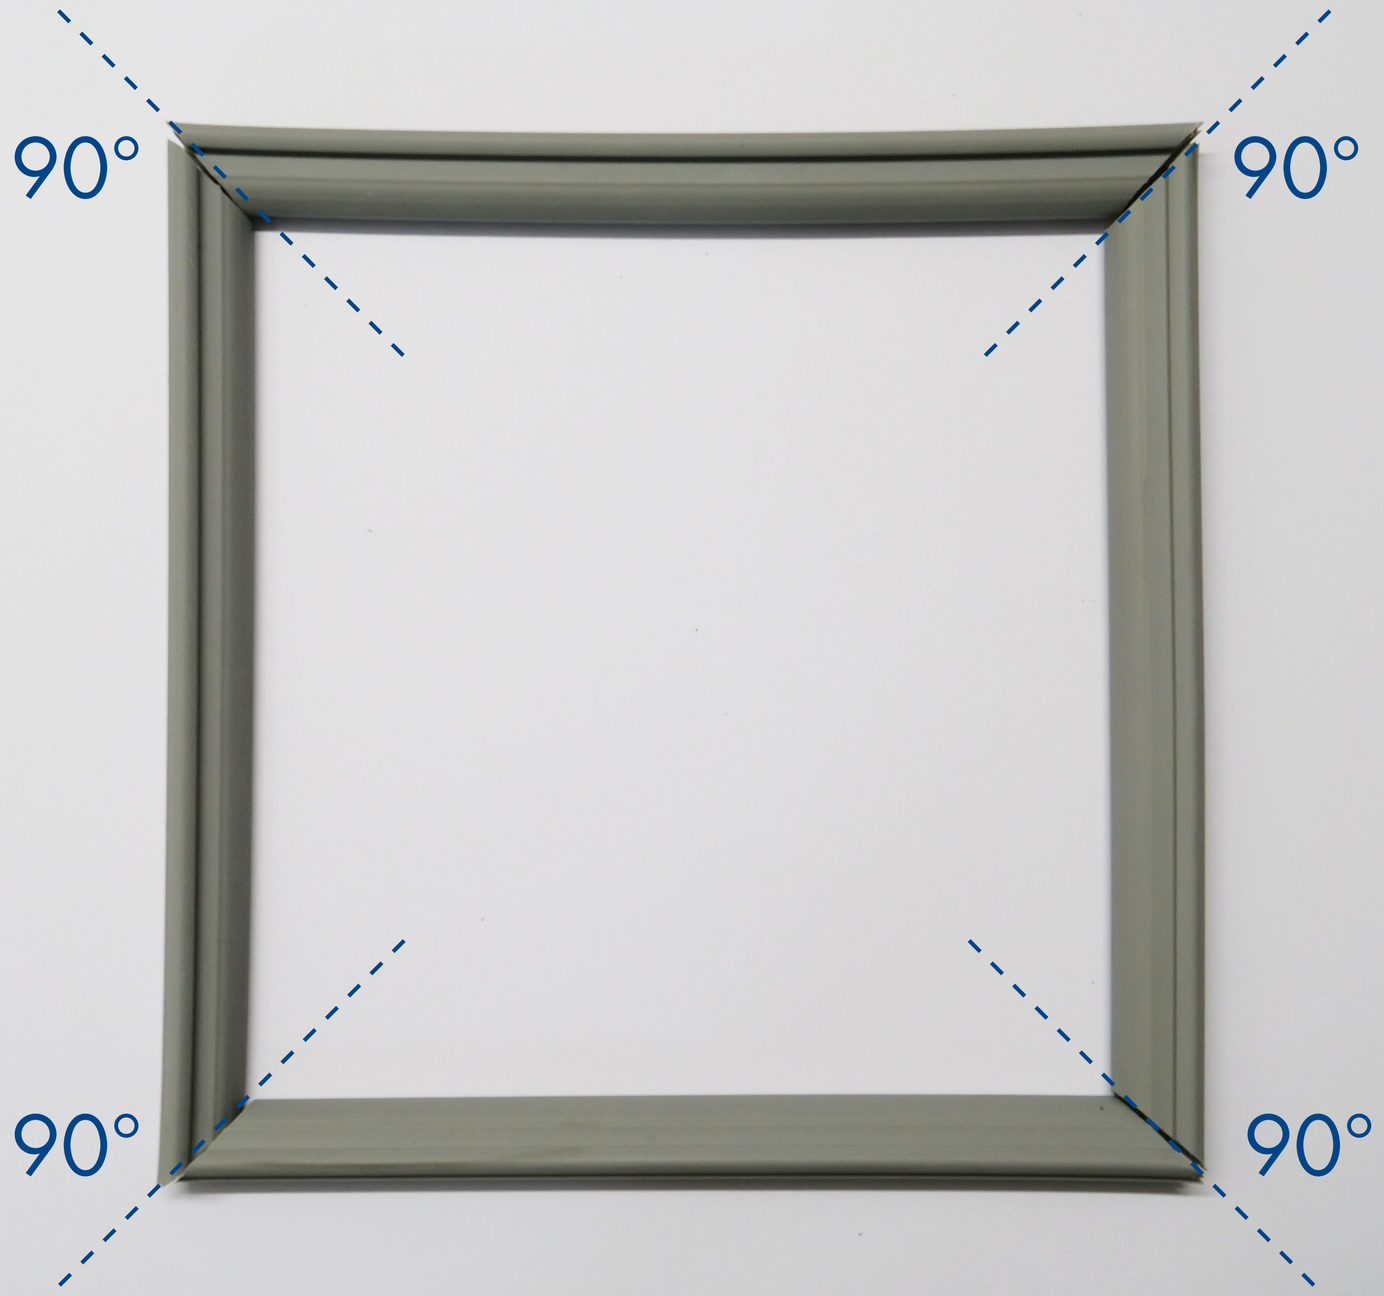

Questa macchina
salda a 90°
le guarnizioni

Perciò devi prendere la guarnizione, misurarla secondo le dimensioni desiderate

Fare un primo taglio manuale abbondante di circa 2 cm

Poi un secondo taglio più preciso aggiungendo 8 mm alla misura desiderata

Accendi la taglierina
con il tasto verde (A).
Inserisci la guarnizione
nella taglierina ...

... e premi il pedale (B)

La taglierina esegue
il taglio preciso
a 45°

Inserisci l’altro lato
e regola bene la misura
sul righello...

... quindi premi nuovamente sul pedale

La guarnizione è tagliata
a 45° sui due lati

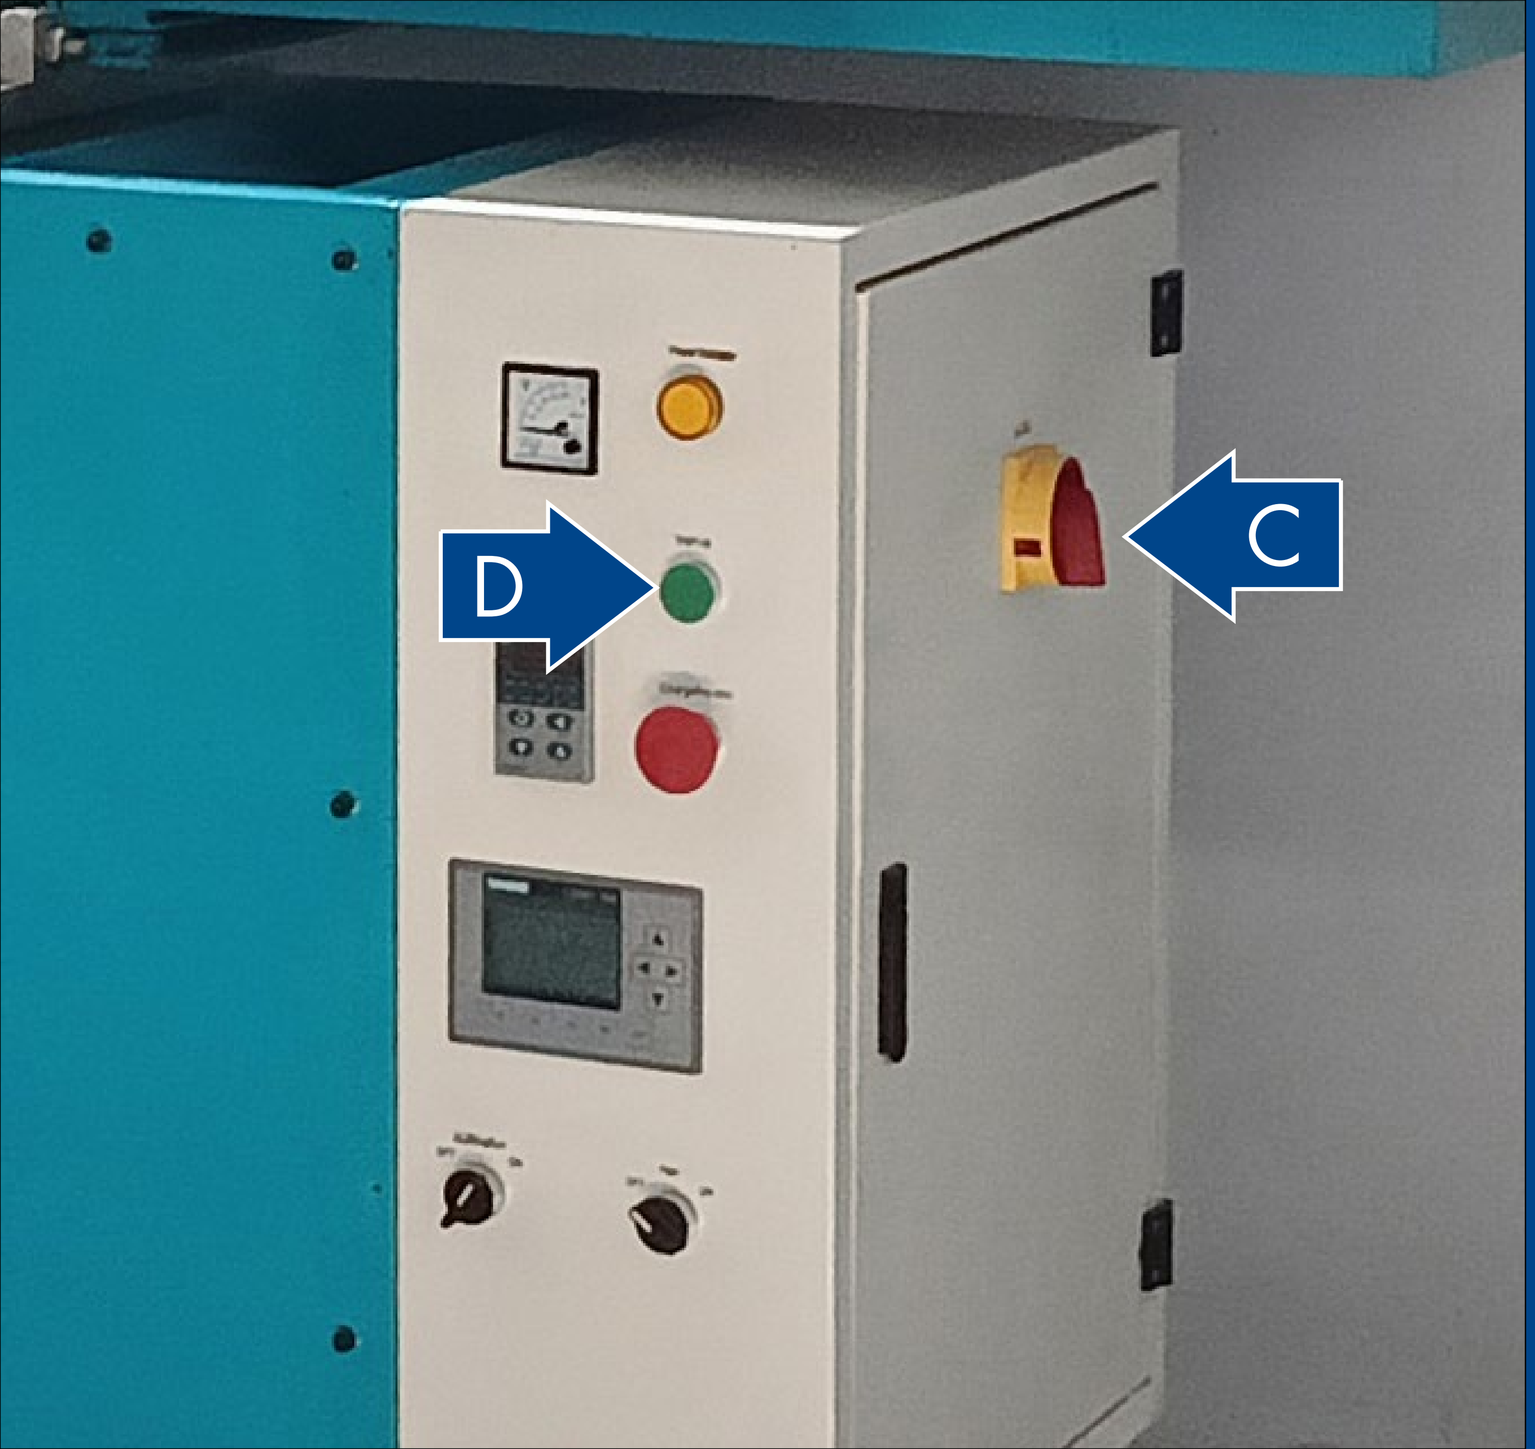

Spostati ora sulla saldatrice,
accendila (C),
premi il tasto verde (D)
e attendi circa 20 minuti
per farle raggiungere
la temperatura ottimale
(circa 750°C)

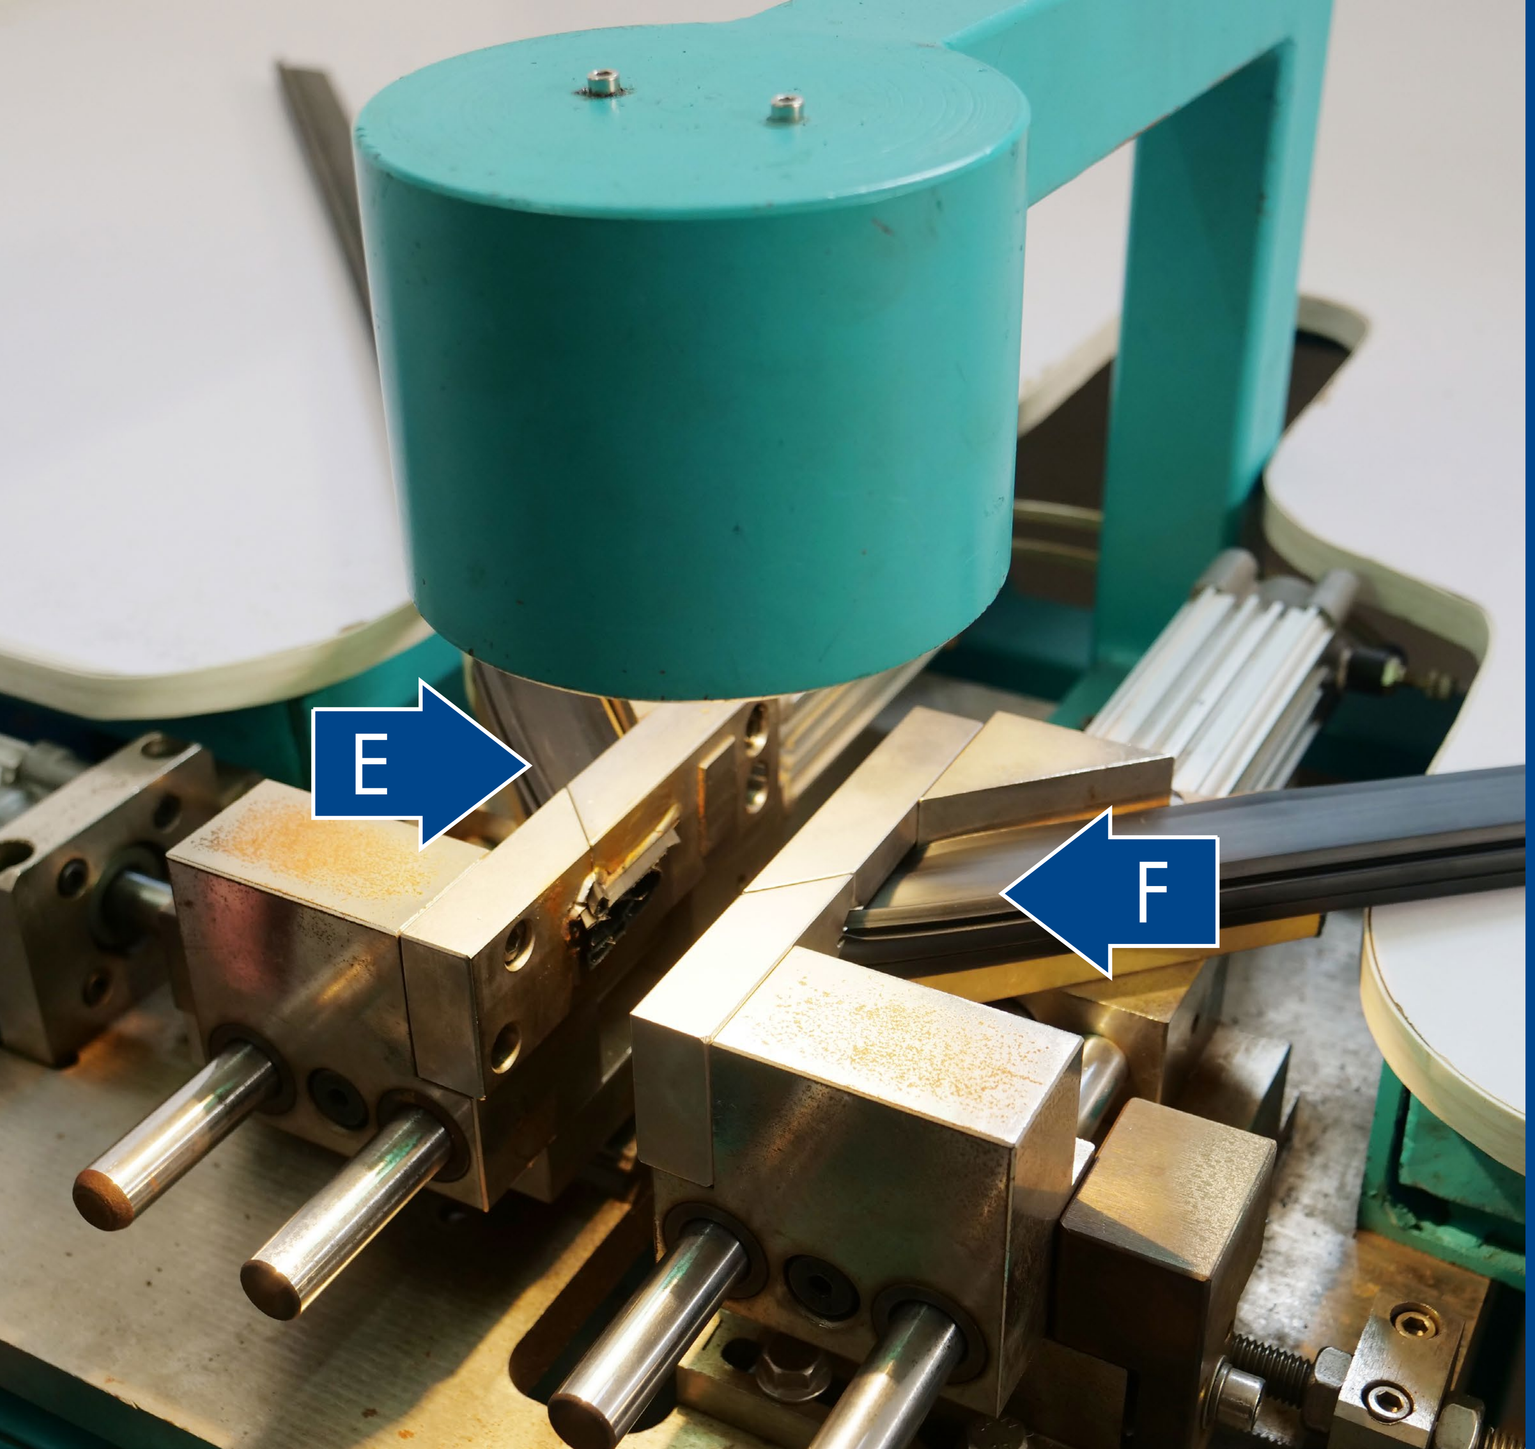

Inserisci ora
le guarnizioni E e F
come indicato

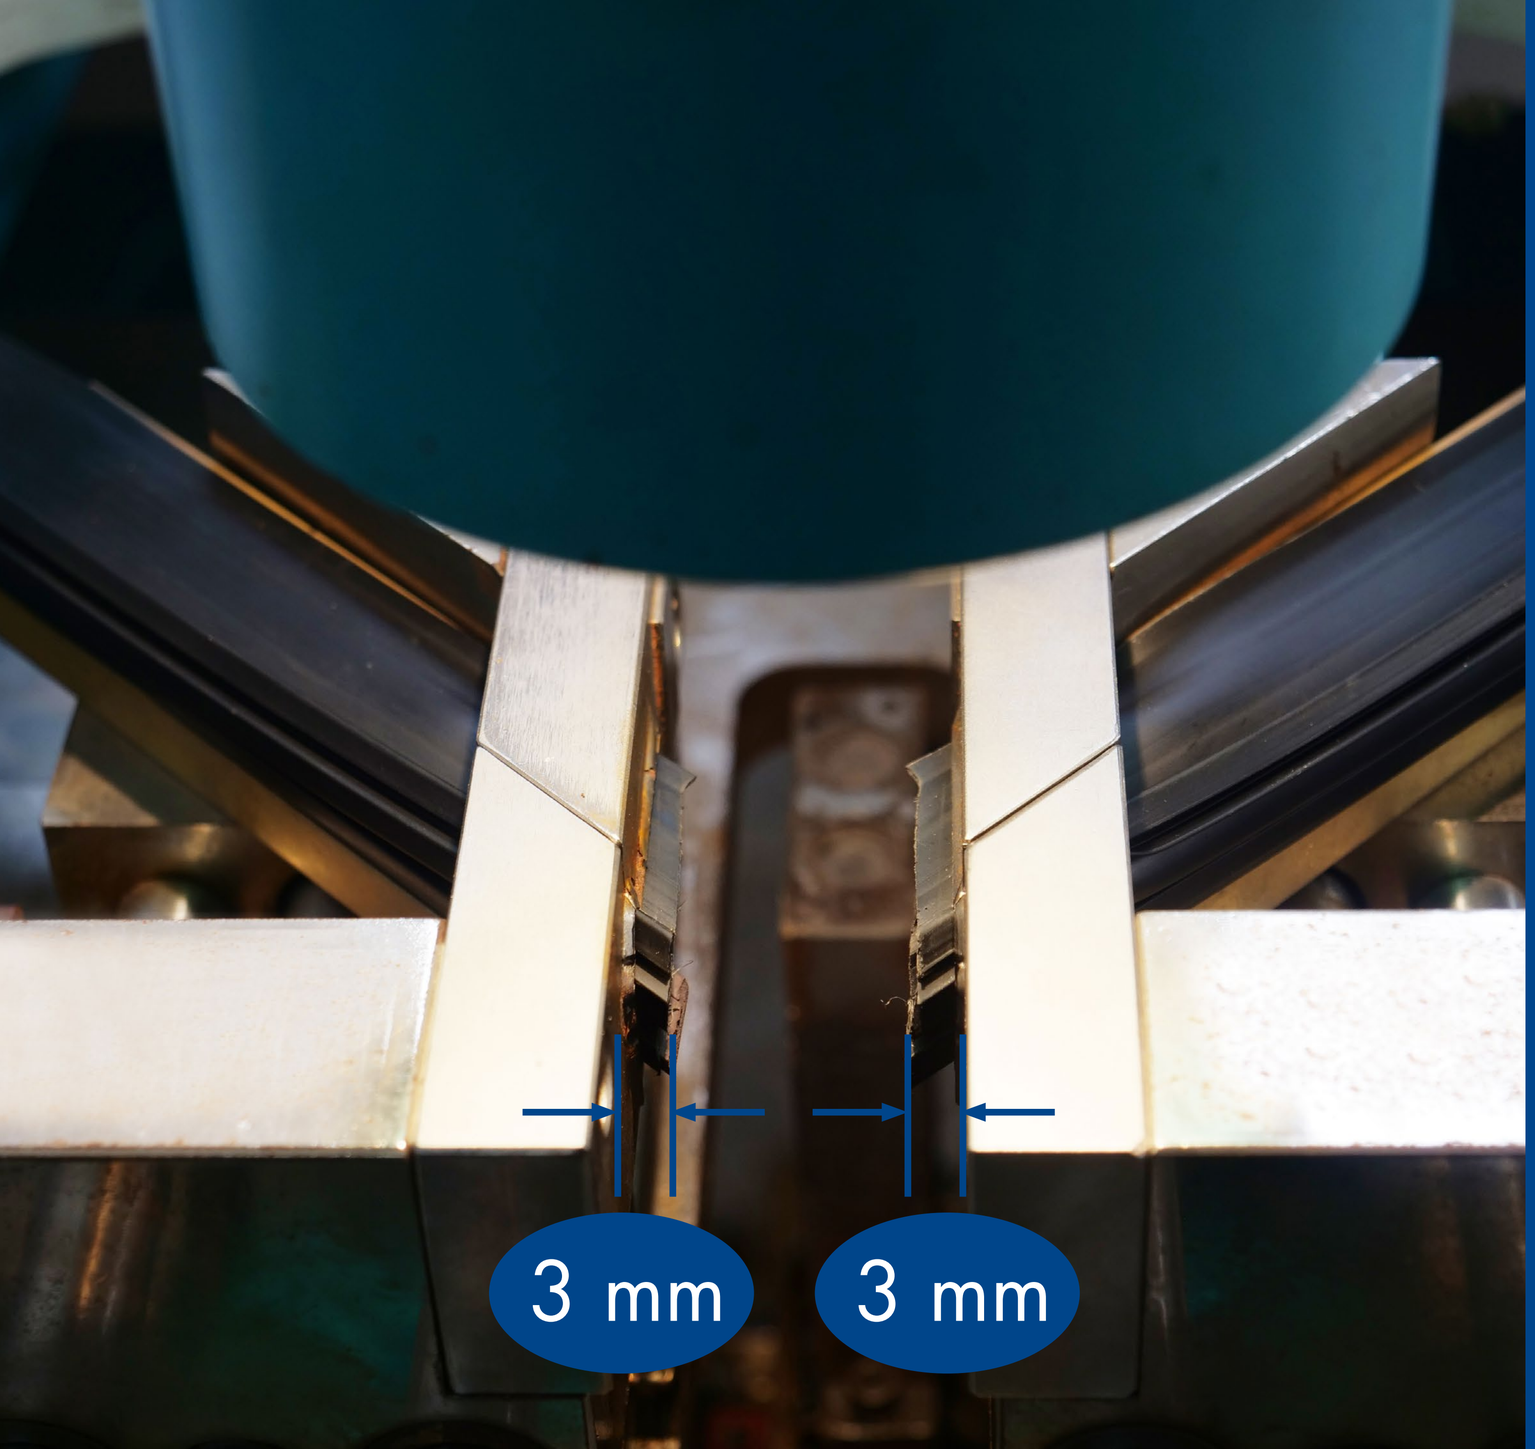

Lascia sporgere
le due guarnizioni
come indicato

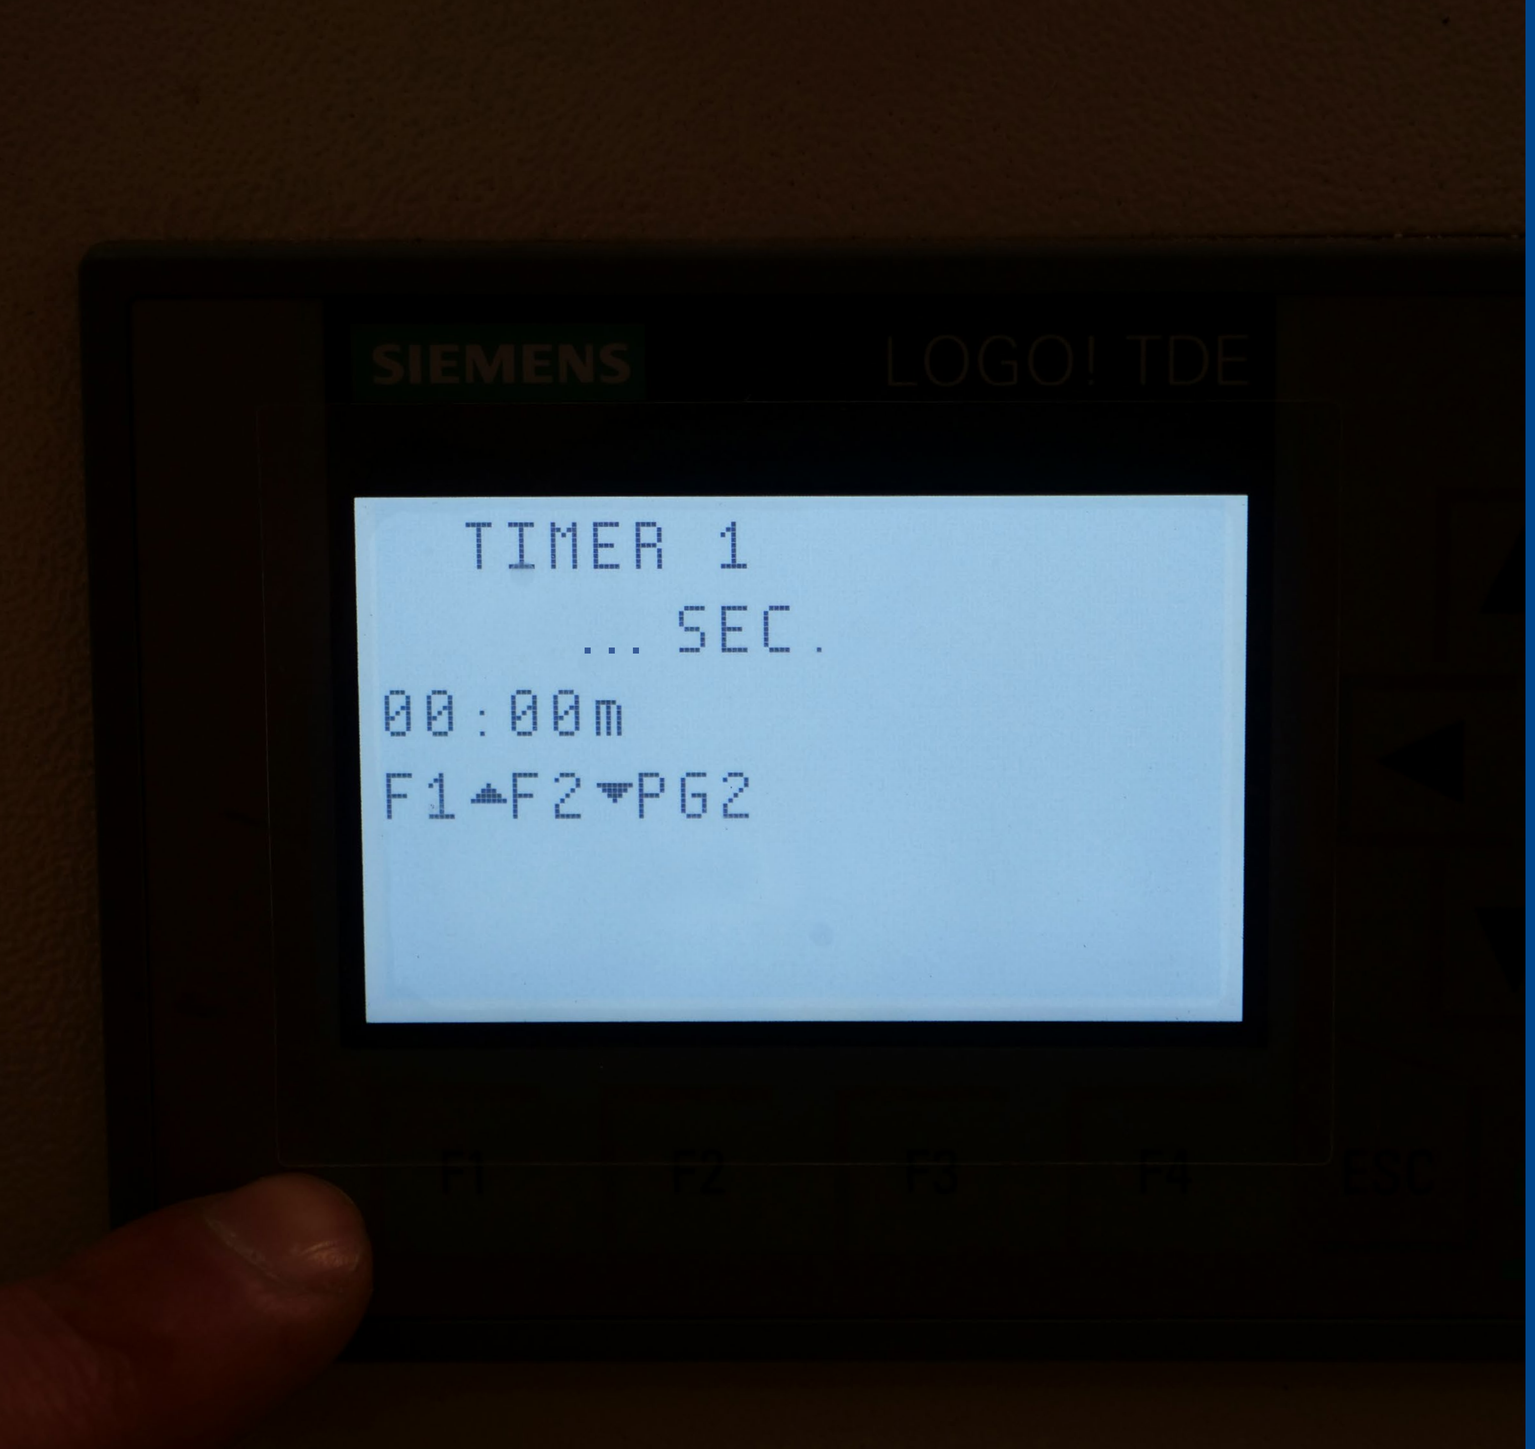

Regola il tempo
di saldatura
sul pannello comandi
a seconda del profilo

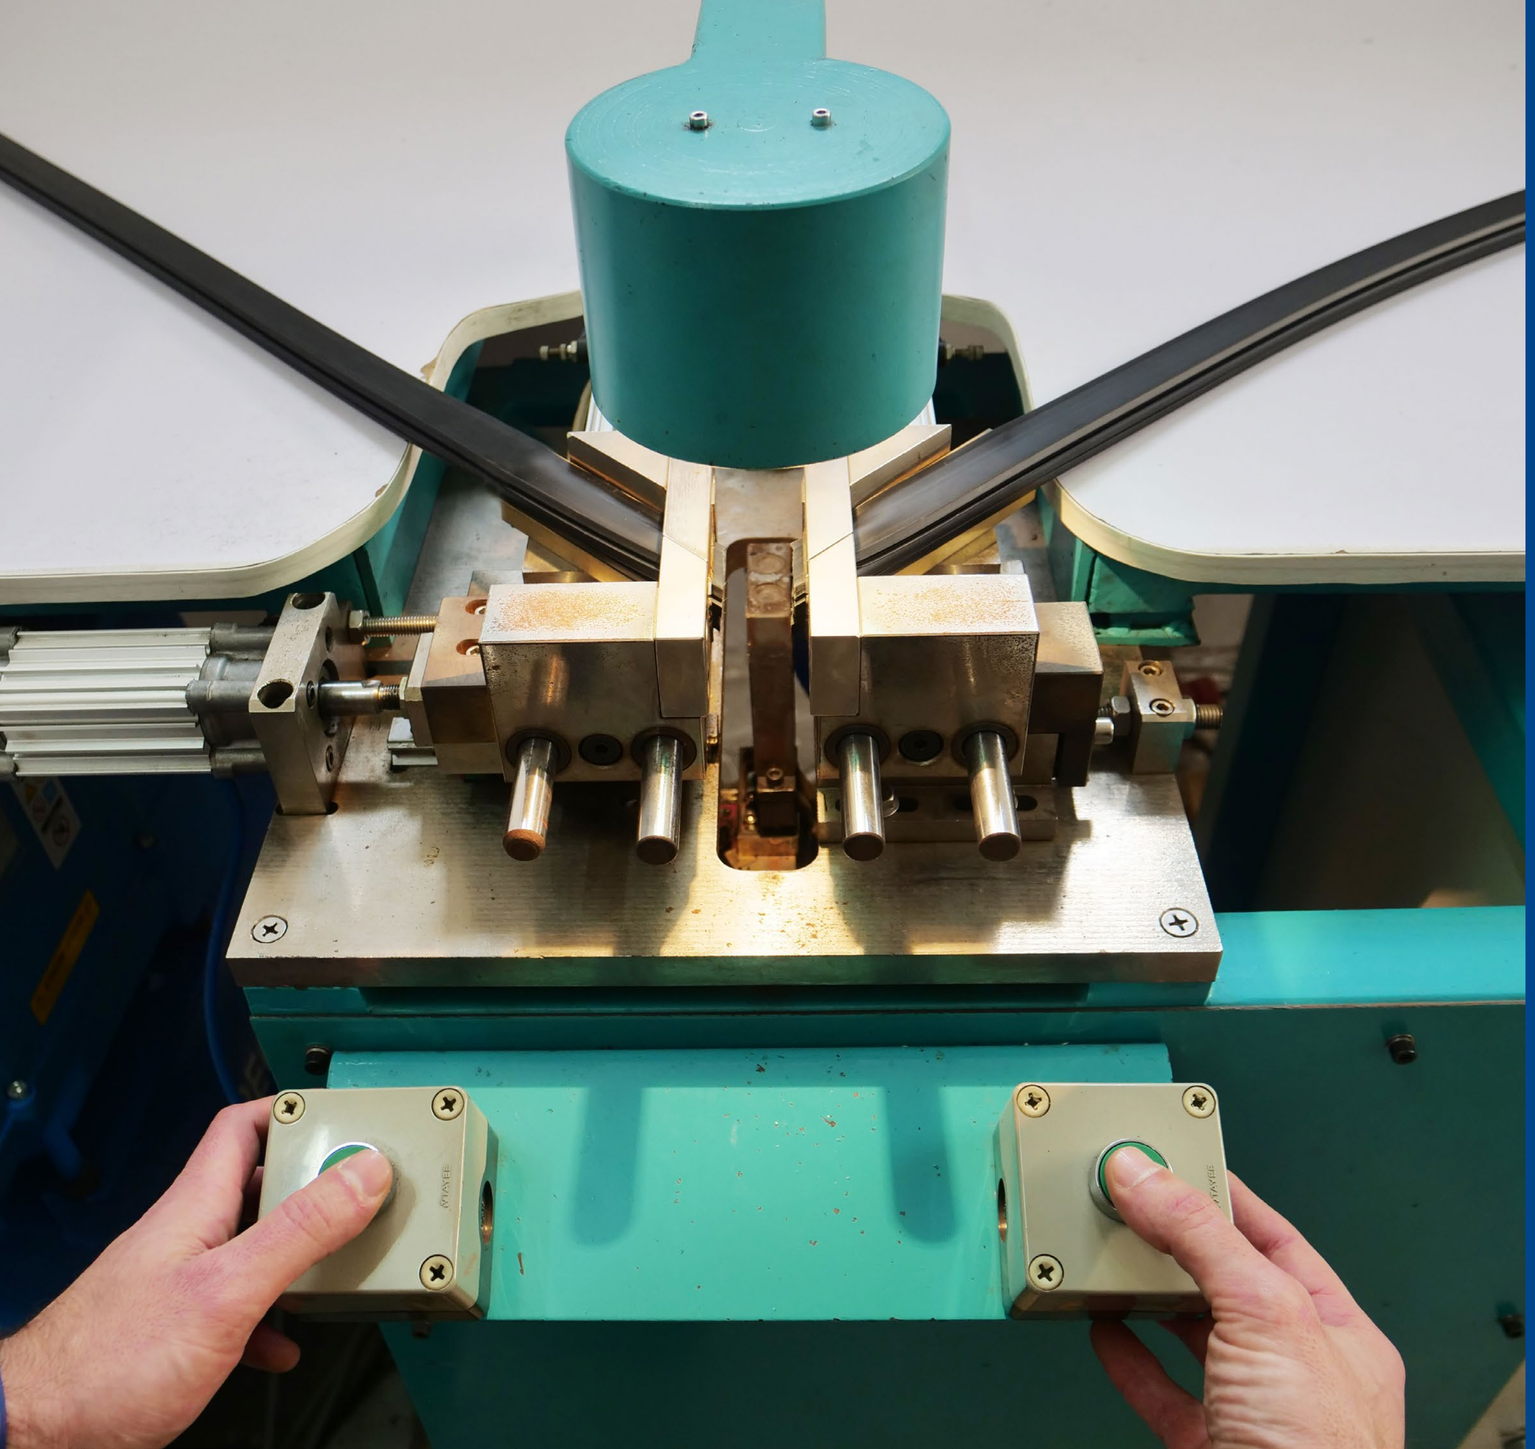

Procedi alla saldatura premendo contemporaneamente i due pulsanti

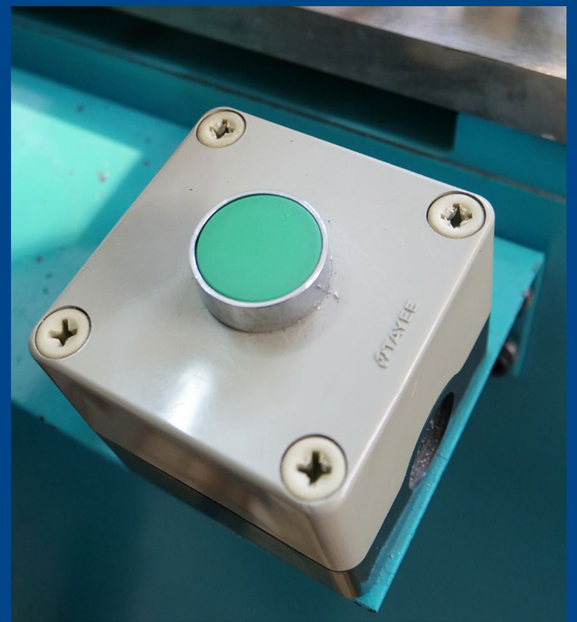

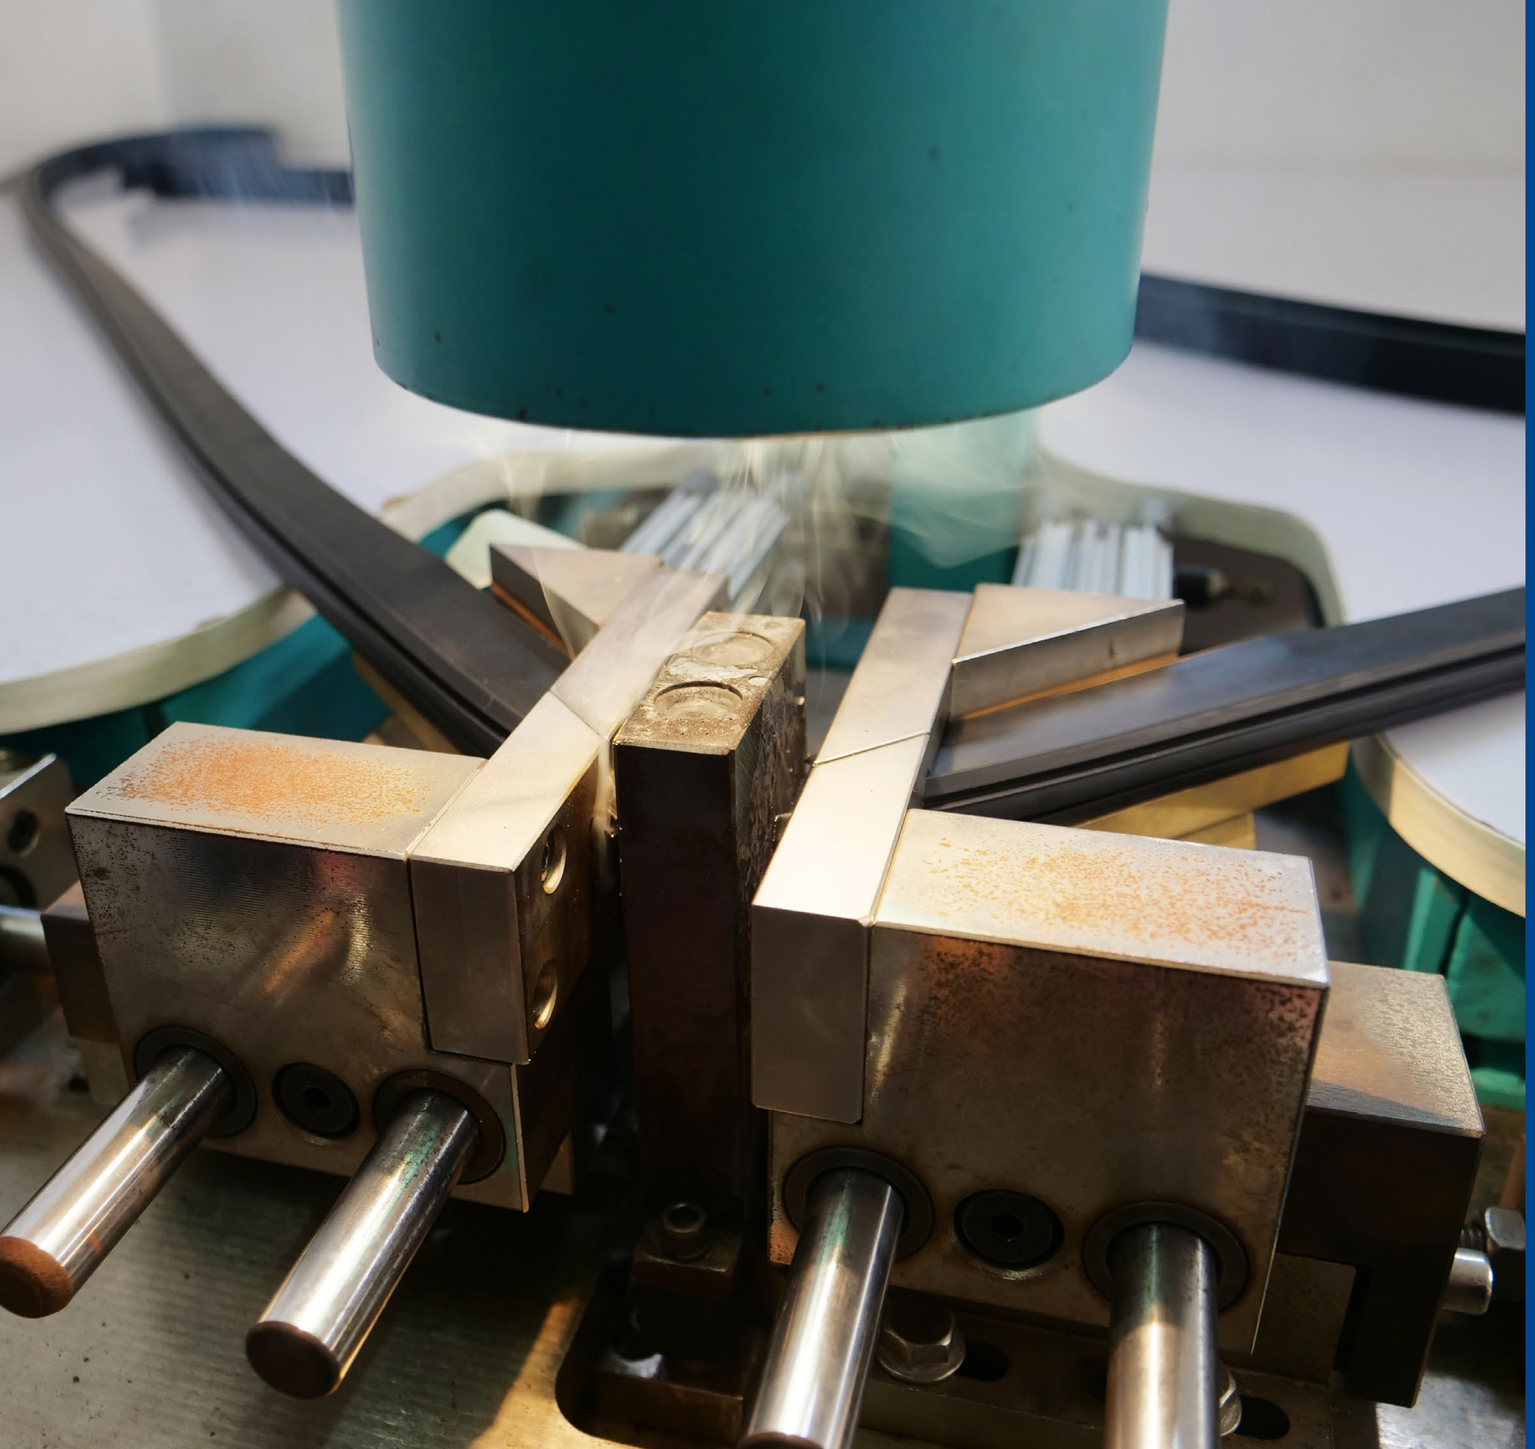

La saldatrice effettua
il riscaldamento ...

... e la saldatura
delle due guarnizioni

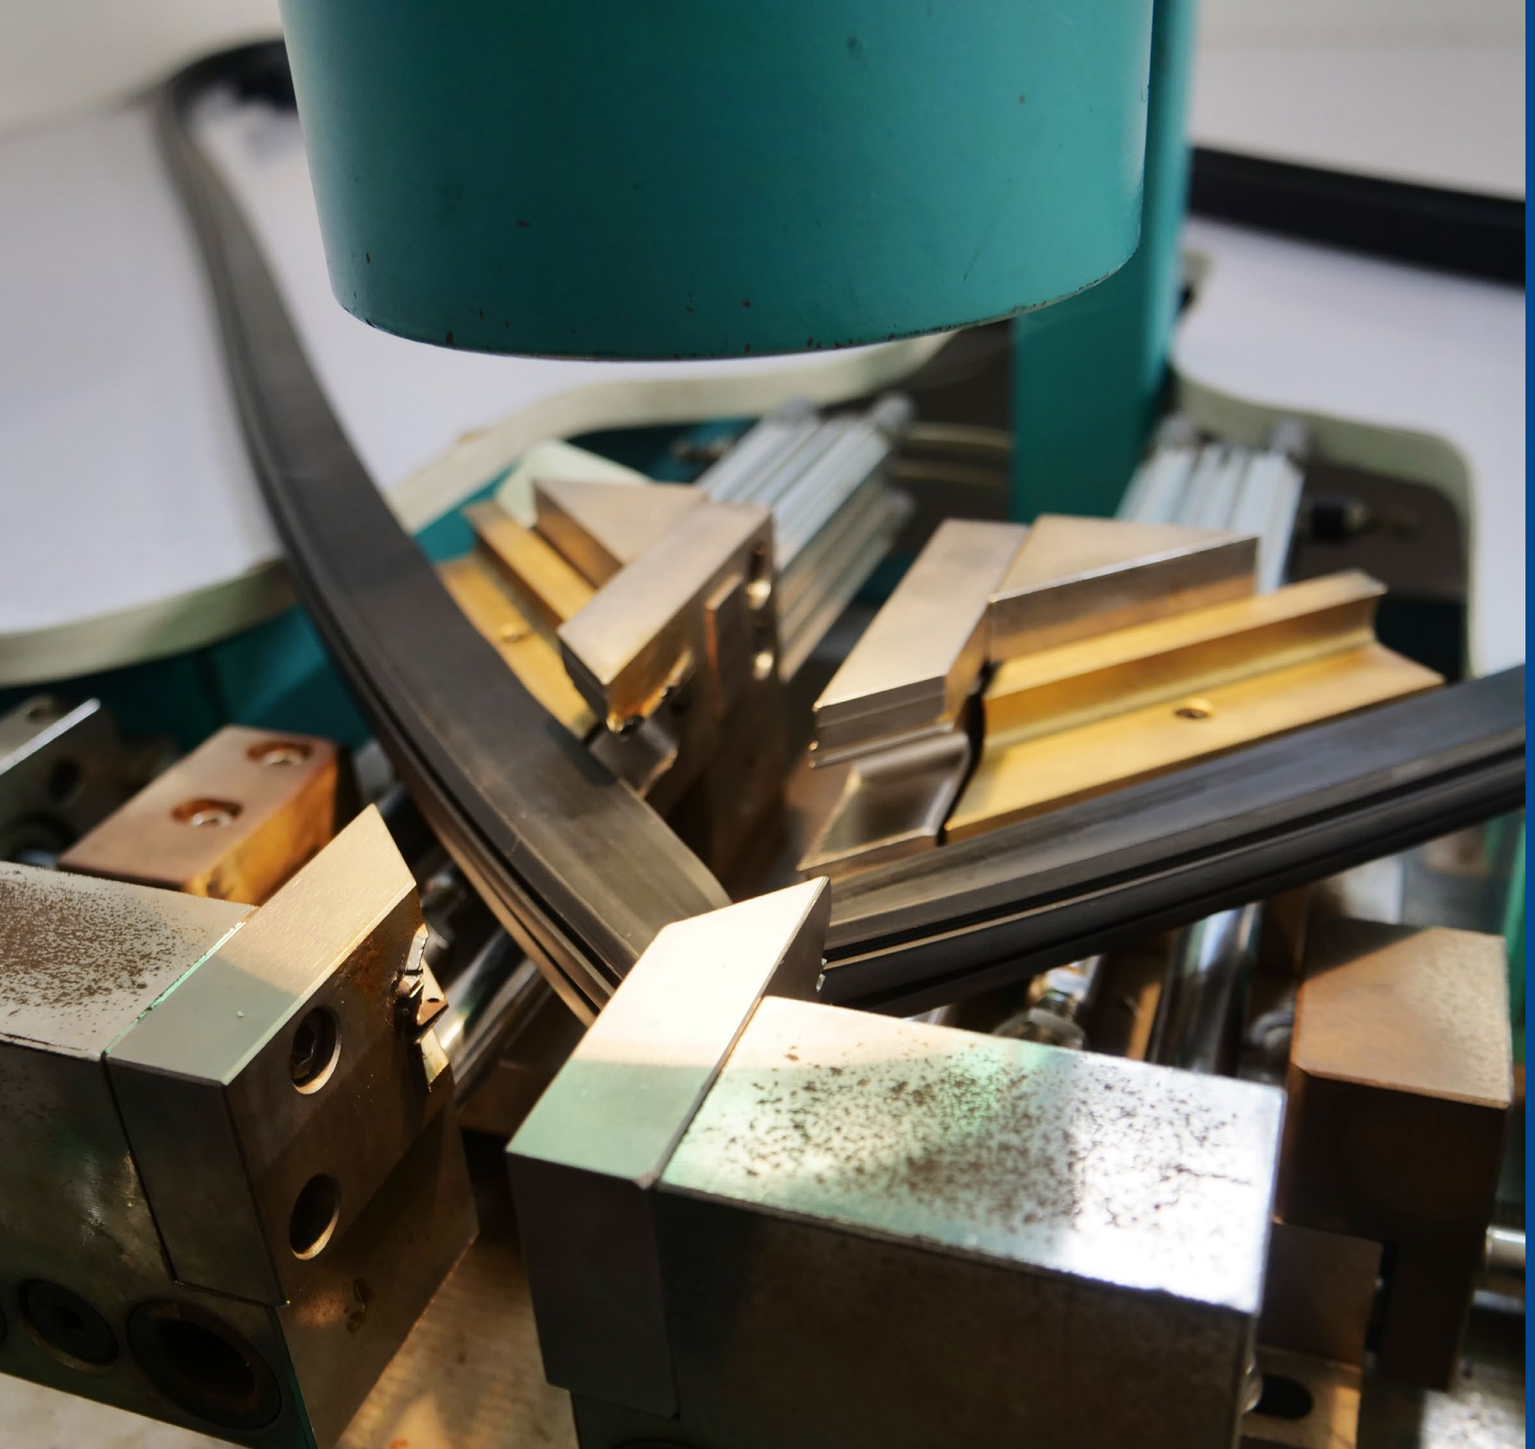

Dopo qualche secondo
gli stampi si riaprono...

… e puoi togliere
la guarnizione saldata
a 90°

Dopo aver fatto
le stesse operazioni
sugli altri angoli,
il prodotto è finito!

STAMPO COMPLETO PER TAGLIO E SALDATURA

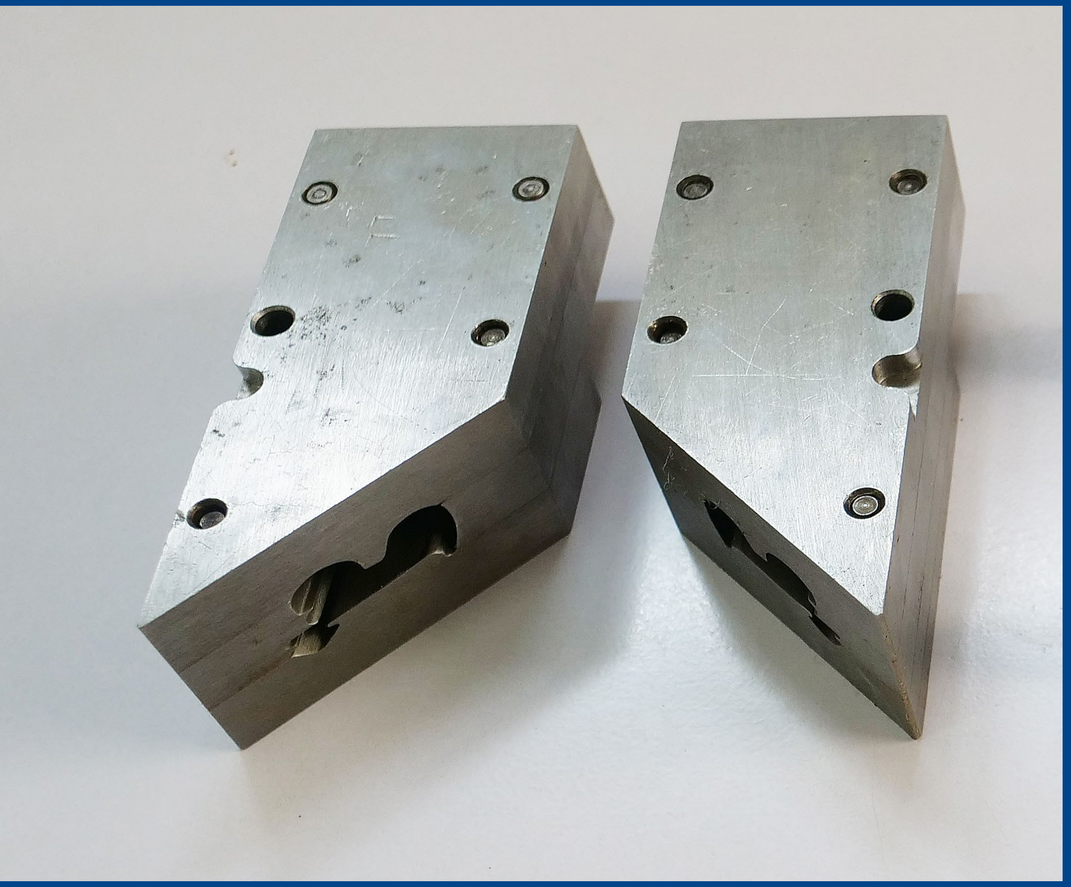

STAMPO
TAGLIERINA

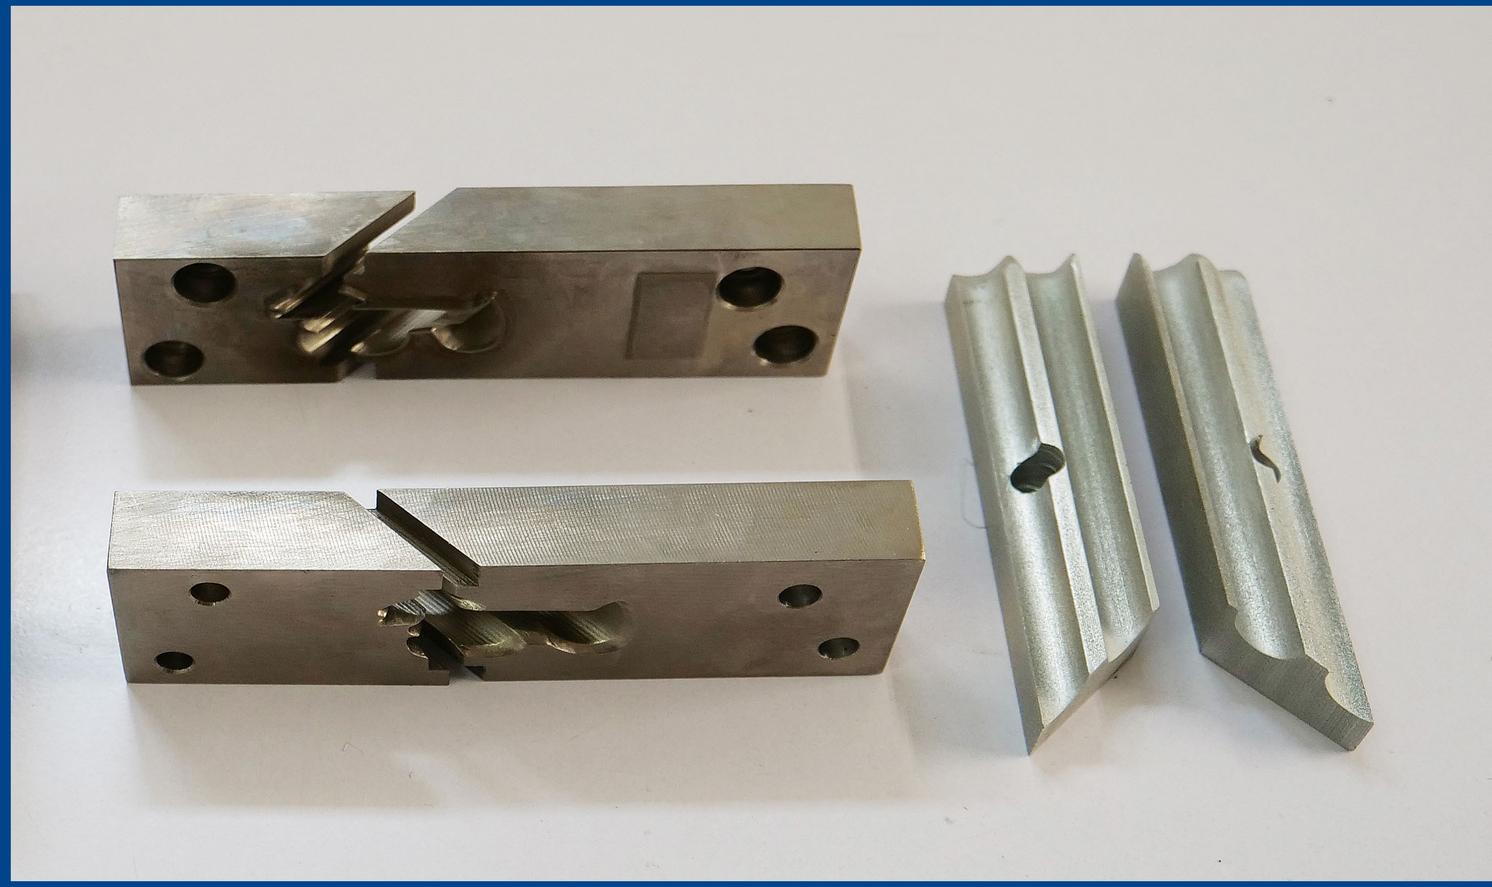

STAMPO
SALDATRICE

FRIGO PO